


Viking™ 3

akcesoria do złączek

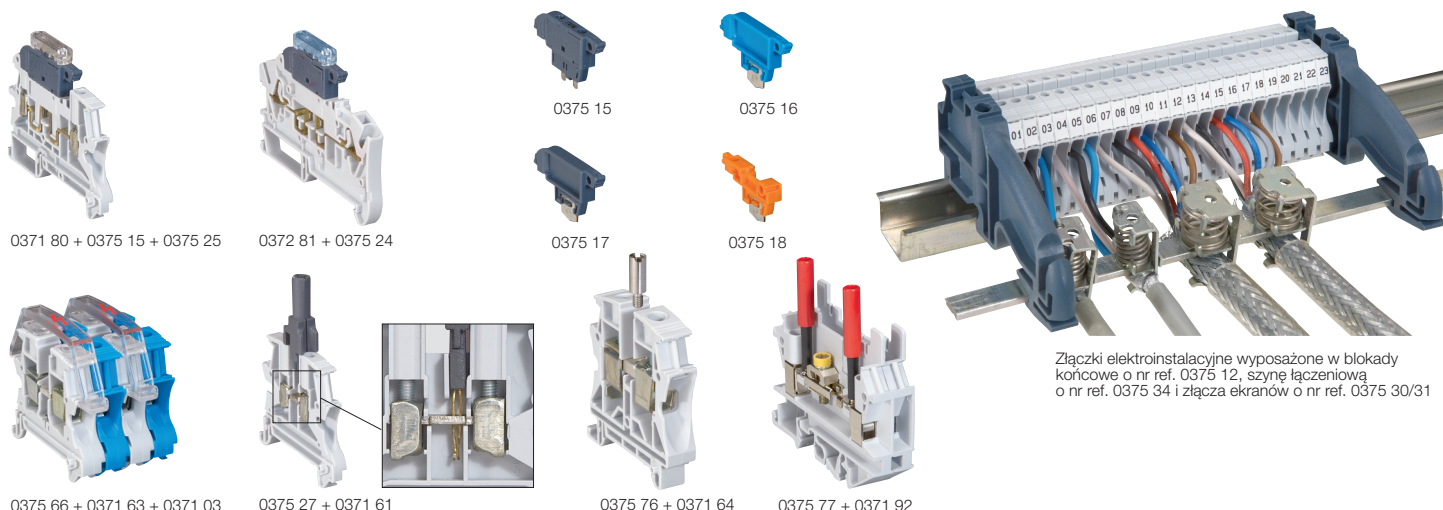

Dane techniczne str. 541

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do łączenia (ciąg dalszy)	Pak.	Nr ref.	Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu (cd.)
10 10 10	0375 40 0375 42 ⁽¹⁾ 0375 44	Szyny łączeniowe nieizolowane do złączek śrubowych Montaż z przodu przy użyciu wkrętaka. Do 12 złączek o szer. 10 mm Do 12 złączek o szer. 12 mm Do 12 złączek o szer. 15 mm	10 50	0375 34 0375 35	Szyna ekwipotencjalna Do złączek śrubowych i sprężynowych, długość 1 m. Do stosowania z blokadami końc. o nr ref. 0375 12. 10 x 3 mm Przewód ciągłości ekranu Do złączek śrubowych 1 wejście/ 1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm Podłączenie przez zatrzaski 2,8 x 0,8 mm lub przez lutowanie Przekrój: 1 mm ²
10 10	0375 46 0375 47	Mostki łączeniowe do złączek śrubowych, trzypiętrowych Do piętra dolnego i środkowego złączek, nr ref. 0371 51/52. Montaż z boku. Izolowane. Kolor brązowy. Do 12 złączek o szer. 5 mm Kolor niebieski. Do 12 złączek o szer. 5 mm	10 10 10	0375 65 0375 66 0375 67	Oslony czołowe Pojedyncze Do złączek śrubowych, 1 wej./1 wyj. Szerokość 5 i 6 mm Szerokość 8 i 10 mm Szerokość 12 i 15 mm Oslony czołowe do docinania Długość 1 m. Montaż na przegrodach izolacyjnych i osłonach końcowych. Do złączek śrubowych pojedynczych, 1 wejście/1 wyjście. Szer. 5, 6, 8 i 10 mm (przegroda o nr ref. 0375 60) Szer. 12 i 15 mm (przegroda o nr ref. 0375 61)
20 20	0375 82 0375 85	Mostki łączeniowe do złączek sprężynowych Montaż z przodu, wtykowy. Izolowane, kolor czerwony. Do 2 złączek o szer. 10 mm Do 2 złączek o szer. 12 mm	10 10	0375 68 0375 69	Akcesoria pomiarowe Do złączek śrubowych i sprężynowych Gniazdo pomiarowe do wtyku o $\varnothing$ 4 mm do złączek o szer. 5 i 6 mm Do złączek śrubowych Gniazdo pomiarowe do wtyku o $\varnothing$ 2 mm do złączek o szer. 10 mm, nr ref. 0371 03/63 Gniazdo pomiarowe do wtyku o $\varnothing$ 4 mm do złączek o szer. 12 i 15 mm, nr ref. 0371 04/05/64/65 Gniazdo pomiarowe do wtyku o $\varnothing$ 4 mm do złączek rozłączalnych o nr ref. 0371 92 Adapter pomiarowy IP2X Wtyk testowy o $\varnothing$ 2 mm, wysuwany. Do wykonywania szybkich testów zgodnie z przepisami BHP. Montaż bezpośrednio we wtyku o $\varnothing$ 4 mm.
50 50 50 50	0375 15 0375 16 0375 17 0375 18	Akcesoria do złączek rozłączalnych Do złączek śrubowych i sprężynowych. Dźwignie nożowe do złączek Do złączek otwieranych, nr ref. 0371 80 i 0372 80. Ręczne rozłączanie przy użyciu dźwigni. W przypadku minidźwigni – konieczność używania narzędzi. Dźwignia na wkładki topikowe 5 x 20 Dźwignia niebieska do obw. neutr. Dźwignia szara Minidźwignia	10 10	0375 27 ⁽²⁾ 0375 75	
20 20	0375 21 0375 22	Trzpienie do łączenia dźwigni Do dźwigni i minidźwigni. Dla 2 złączek Dla 3 złączek	50 20	0375 76 0375 77	
50 50	0375 24 0375 25	Wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej Do bezpośredniego zatrzaskiwania na złączkach o nr ref. 0371 81/82 lub dźwigni o nr ref. 0375 15. Na napięcie 12/24/48 V~ / = , do złączek z dźwignią na wkładki bezpiecznikowe 5 x 20 Na napięcie 110/250 V~ do złączek z dźwignią na wkładki bezp. 5 x 20	10 1/10	0394 45	
10 10 4	0375 30 0375 31 0375 32	Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu Do przyłączania ekranów przewodów. Złącza ekranów Do złączek śrubowych i sprężynowych. Montaż do szyny 10 x 3 mm o nr ref. 0375 34, montaż na płycie przy pomocy wkrętów M4, montaż na wsporniku o nr ref. 0364 69. Do przewodów o średnicy od 3 do 8 mm Do przewodów o średnicy od 4 do 13,5 mm Do przewodów o średnicy od 10 do 20 mm			⁽¹⁾ Z wyjątkiem nr ref. 0371 87. ⁽²⁾ Z wyjątkiem złączek rozłączalnych z dźwignią, złączek śrubowych z sygnalizacją LED i złączek sprężynowych specjalnych. Dwu- i trzypiętrowe złączki: tylko górne piętro.